

济宁市住房和城乡建设局

济建建字〔2020〕20号

关于全市建筑施工质量安全及燃气安全 督导检查情况的通报

各县（市、区）住房和城乡建设局，济宁高新区住房和城乡建设局、太白湖新区建设局、济宁经济技术开发区开发建设局，机关有关科室、局属有关单位，有关企业：

为切实加强安全生产管理，严格防范安全事故发生，在县（市、区）全面自查基础上，按照《关于开展全市建筑施工质量安全及燃气安全督导检查的实施方案》文件要求，4月7日起，市住建局抽调专业人员组建7个督导组，副县级领导带队，深入房屋建筑、市政、拆迁在建项目及燃气企业一线开展督导检查。现将有

关情况通报如下：

一、基本情况

这次检查，通过随机抽取和“扫马路”的形式共抽查各县（市、区）在建工地项目 30 个，燃气企业 18 个，发现各类问题 257 个，下发督办函 28 份。重点检查施工现场质量安全管理、扬尘治理情况、燃气企业安全生产情况。

从检查情况看，各县（市、区）住建部门已对建筑施工质量安全、扬尘治理、燃气企业安全工作进行了部署和督导，对存在质量安全问题、扬尘治理措施不达标的建筑工地依法实施了处罚。大部分参建单位能够贯彻执行质量安全有关法律、法规和扬尘治理的相关规定，扬尘管控措施落实较好，防疫措施比较完善；各受检燃气企业、站点安全管理基本处于受控状态。

二、存在问题

（一）县（市、区）执法力度偏弱。存在重检查轻处罚现象，执法手段不足，行政处罚偏软偏弱，对违规的项目、企业及从业人员处罚力度不够，有些县（市、区）今年以来还未进行过处罚。

（二）参建各方责任主体单位履职不力。项目经理、总监（总监代表）未在岗履职，现场管理人员业务不熟不精，不能发现、纠正质量安全问题。如：邹城市中南檀月墅 25#楼项目，项目经理、总监、总监代表检查时都不在现场，施工现场管理脏乱差。汶上县福顺苑二期工程项目，项目经理不能真正行使项目管理职

责，两家监理企业总监检查时都不在现场，总监代表对现场隐患问题不熟悉。

（三）工地现场质量安全隐患突出。混凝土结构、二次结构质量较差；安全防护措施不到位；消防器材配备不足；专项施工方案不规范；脚手架安全问题较多，如：邹城市中南檀月墅 25# 楼项目，现场实体质量差，多处混凝土结构存在跑模、位移、蜂窝现象；填充墙砌筑砂浆不饱满；弱电管井墙体砌筑不牢固；楼层内缺少消防器材，阳台无临边防护；电梯井防护门未固定；悬挑梁斜拉钢丝绳固定点不规范；采光井内未拉设安全平网；施工电梯楼层平台与外脚手架连接，脚手架缺少连墙件。鱼台县光扬·江山樾一期工程，灭火器配备不足；基坑方案未按专家论证意见进行修改，方案审批不规范；脚手架平网、密目网挂设不严密，悬挑梁未斜拉钢丝绳；电梯井及临边防护不及时不到位。

（四）隐患“黄红黑”三色公示警示制度落实不到位。只是制作了“黄红黑”三色公示牌，但对重大安全生产隐患未跟进相关排查考核工作，未落实公示警示和挂牌督办措施。

（五）小型加气站安全生产隐患突出。相关设备设施及车辆超期未检或故障；安全生产责任状及承诺书未签署；安全体制机制缺失；相关报告缺失或信息不全。如：太白湖新区山东物流龙凯 CNG 加气站，公示的气质分析报告长期未更新且未列出水露点、硫化氢等重要信息；备用 CNG 拖车显示超期未检；静电接地报警

器故障，且不符合国标对卸气拖车两处接地的要求；卸气软管打压试验报告缺失；防雷设施超期未检；危险作业制度建立不全；企业未签订安全责任状及承诺书。梁山县利民液化气站，灭火器、压力表、计量装置超期未检；无劳动防护用品管理制度和发放记录；员工未签署安全生产责任状及安全生产承诺书；未对风险点进行识别，无隐患分级，无岗位风险评估及措施；无员工培训记录。

三、工作要求

（一）抓好隐患问题整改。针对此次检查指出的问题和隐患，各县（市、区）住建部门要落实专人负责，督促责任单位制定整改方案，严格督促整改，消除质量安全隐患，对于问题严重或整改不力的，要依法按程序对责任单位、责任人员实施处理处罚。整改情况经签字盖章后于4月24日前报市住建局工程质量安全监管科。

（二）举一反三补齐短板。当前，我市复工复产期间抢工期、追产量现象较为普遍，工人更替率高，质量安全意识薄弱，各类生产安全事故易发高发，各县（市、区）住建部门要高度重视这一特殊时期建筑施工质量安全及燃气安全工作，举一反三，抓住共性问题、关键环节和要害部位开展整治和检查，严格监督执法，确保我市安全生产形势稳定向好。

（三）企业做好自查自纠。各建筑施工、监理单位及燃气企

业要提高质量安全认识，进一步规范质量安全行为，加强自查力度和安全教育，切实提高质量安全标准化水平，有效防范安全生产事故发生。

附件：全市建筑施工质量安全及燃气安全督导检查问题台账

济宁市住房和城乡建设局

2020年4月15日

I 附件：

全市建筑施工质量安全及燃气安全督导检查问题台账

序号	县区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题
1	任城区	东五里营片区 东南华城北区 B区C区商业 综合楼	济宁市华园 建设有限公司	山东东方监 理咨询公司	1、裙楼B区中空天井部位防护不到位，多处无防护，C区采光井水平防护不到位；2、电梯井防护门未固定，总箱防护棚无应急照明，灭火器少一个；3、楼体内严禁放置电动车；4、加气混凝土砌块未使用堆放架；5、不同强度混凝土梁柱交界处无相应方案；6、标养室与传达室设在一处，不符合要求；7、扬尘方面：检查时该项目物料堆放混乱，楼层内垃圾废料未及时清理。
2		皇营东郡A1区 S1#商业楼项目	济宁市汇源 建安有限公司	北京中建协 工程咨询有 限公司	1、现场临边防护不到位，东楼梯两侧无防护，作业面无防护；2、脚手架搭设进度未超过作业面；3、临电系统接地严禁采用螺纹钢，三级盘配电箱防护棚内积水，开关箱距离用电机具大于3米，且道路不通畅；4、直螺纹连接超过2丝以上，柱直螺纹钢筋未用保护套保护，个别切口不平整；5、混凝土施工方案中无核心区混凝土内容；6、标养室杂乱，试块时间等信息标识不清；7、地基与基础验收报告验槽记录不全。
3		前中营片区棚 户区改造项目 F2地块东区6# 项目	中国建筑第 六工程有限 公司	山东省建设 监理咨询有 限公司	1、悬挑脚手架悬挑梁个别无卸荷钢丝绳，部分钢丝绳上只有2只夹扣，且未形成S弯，悬挑预留洞穿剪力墙部位过于集中，给结构安全造成一定危害，建议设计单位进行荷载验算；2、楼层垃圾废料未及时清理；3、采用钢网片（20kg/片）代替密目网的悬挑脚手架计算书缺乏针对性，无架体承载验算和钢网片荷载计算；4、卸料平台四周防护不到位；5、未提供复合地基静载试验报告、地基与基础验收报告、桩基检测报告；6、验槽记录无日期；7、标准养护室无照明；8、剪力墙底部烂根较为普遍，后续施工应加强振捣。
4	兖州区	济宁新德蓝有 限公司加气站			1、工艺装置区入口处缺少安全告知；2、个别安全警示标识模糊不清；3、人体静电释放器接地线截面积小，不符合安全要求；4、安全培训档案、隐患排查治理档案不规范。
5		兖州区西护城 河片区安置房 建设项目A区	山东兖州建 设总公司	济宁华兴监 理咨询中心	1、马道挖除后未支护；2、个别车库顶临边支护和个别电梯井防护不到位、个别预留洞口防护缺失；3、个别电盘无防雨措施；4、个别加工区无防护棚；5、同养试块未按规定放置；6、爬架方案审批盖章不齐全；7、安全教育资料不齐全；8、扣件不符合国家标准。

序号	县市区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题
6		瑞马悦府C区9#楼	山东天润方圆建筑工程有限公司	济宁华兴工程监理咨询有限公司	1、悬挑层堆放材料过多，钢梁与楼层未防护，安全平网挂扣件，竹排未固定；2、楼层临边防护、洞口防护缺失，无安全通道；3、电盘防护棚不符合要求，个别无防雨措施；4、疫情后安全教育缺失，未按模板支撑方案施工，悬挑脚手架、施工用电无计算书，塔机安拆方案审批不规范，坑基支护方案不真实；5、车库防水破损严重；6、后浇带预留钢筋保护不到位；7、现场消防器材配备不足；8、扣件不符合国家标准。
7		兖州区刘岗液化气站			1、储罐区进口消防通道有障碍物；2、储罐区静电释放柱损坏；3、气源成分检测报告未上墙公示；4、劳动防护用品管理制度不健全；5、站区设备、阀门缺少流向标识、开关状态标识；6、站区缺少风向标或风向袋。
8		兖州区昆仑能源加气站			1、危险作业许可记录人员签字不齐全；2、应急演练记录不完整，个别演练无评价结果和改进措施。
9		曲师大北商业综合楼	曲阜市园林古建筑工程有限公司	山东博仲项目管理有限公司	1、外架扬尘喷淋未安装完毕；2、楼梯间防护栏杆未安装踢脚板，物料距楼层临边距离小于1m，卸料平台与架体连接；3、机械设备保护零线未压接，配电箱防护棚下部无防鼠虫措施；4、电梯井位置有模板支架立杆悬空；5、脚手架密目网首层未系设严密；6、后浇带模板支架拆除过早。
10	曲阜市	大圃路综合管廊项目	山东仁诚建安有限公司	山东博仲项目管理有限公司	1、物料堆放未分区，砂、裸土未及时覆盖，木工区缺少消防设施；2、配电箱缺少防护棚，未按要求固定箱体，重复接地未设置；3、基坑边缘防护栏杆不合理，基坑边缘无挡水措施；4、专项方案审核表未签署意见，安全教育记录与花名册人员不一致，安全技术交底未签字；5、基坑工程建设单位未委托具有勘察资质的第三方进行监测。
11		曲阜富华燃气有限公司			1、巡线工作记录表中的记录过于简单，大部分填“无”，未体现出漏气检测、第三方施工等情况描述，需要进一步细化表单填写要求；2、公司新任主要领导因刚调整，还未取得当地主管部门主要负责人从业资格证；3、企业未能提供新通气管网24小时内的检测记录及一周内的复检记录，应继续建立健全安全生产标准化工作，织密织牢安全网。
12	泗水县	泗水永盛锦城住宅小区项目	山东永盛建安集团有限公司	泗水县建兴工程项目管理有限公司	1、外脚手架架体上堆放钢管等物件，未设置卸料平台；2、物料堆放较混乱，未使用的机械没有撤出现场；3、有电缆破损，配电箱重复接地地体未外漏；4、个别楼层电梯井缺少防护栏杆，小洞口防护不牢固；5、密目网有破损未及时更换，悬挑层竹胶板上垃圾、杂物较多，未及时清理，连墙件不符合“两步三跨”，个别悬挑工字钢后端悬空；6、塔吊基础位置无挡水、排水措施；7、缺少开复工的检查记录，无开复工安全教育档案。

序号	县区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题
13		泗水富地燃气有限公司和加气站			1、站区检查中发现部分管道锈蚀现象，建议尽快开展管道除锈防腐工作；2、大量 PE 管道放置在站区防爆区域内，在防爆区内这些管材的运输、安放都会存在一定的安全隐患，有些 PE 管道未有效覆盖，强光照射会对管道质量造成较大影响，建议要妥善保管；3、检查应急演练资料中发现演练照片中抢险人员着装不统一，且均为短袖着装，建议抢险人员着装应尽可能覆盖到所有皮肤。
14	邹城市	邹城市中南檀月墅 25#楼	通州建总集团有限公司	山东恒信建筑设计有限公司	1、现场扬尘治理较差，裸土覆盖不严密；2、现场未落实劳务实名制，未安装实名制通道；3、参建单位主体责任不落实，项目经理、总监（总监代表）不在岗；4、现场实体质量太差，多处混凝土结构存在跑模、位移、蜂窝现象；5、填充墙砌筑砂浆不饱满；6、弱电管井墙体砌筑不牢固；7、标养室不符合温、湿度要求；8、回填土未分皮夯实；9、楼层内缺少消防器材，阳台无临边防护；10、电梯井防护门未固定；11、悬挑梁斜拉钢丝绳固定点不规范；12、采光井内未拉设安全平网；13、施工电梯楼层平台与外脚手架连接，脚手架缺少连墙件。
15		邹城春风樾小区	山东省建设工程集团有限公司	山东众成建设项目管理有限公司	1、安全平网、立网材质较差；2、楼梯踏步、休息平台观感质量较差；3、外墙楼层接缝处存在漏浆现象；4、抽查的 7#楼一层剪力墙回弹混凝土强度偏低。
16		邹城瑞博能源科技有限公司邹城加油加气站			1、组织架构设置中领导职责分工不明确；2、车辆进出站区缺少必要的火源、火种检查的进出登记；3、缺少必要的用户安全宣传；4、需加强员工应知应会等技能培训。
17	微山县	微山县档案综合服务大楼工程	山东永胜建设工程有限公司	微山县东方建设工程监理有限公司	1、现场未施工部位裸土覆盖不到位；2、土方开挖施工未开启雾炮。
18		微山县辛庄棚户区改造 22#楼	微山县住宅建筑公司	微山县东方建设工程监理有限公司	1、阳台栏板钢筋位移；2、安全通道防护不严、未满铺脚手板；3、电梯井防护不规范，未挂设安全平网；4、悬挑层钢梁空隙处未进行封闭，未搭设卸料平台。
19		微山奥德燃气有限公司			1、站区内有杂草、废弃材料等易燃物；2、缺乏站区门卫设置和门卫管理（加强出入登记和火源火种控制管理）；3、压力表检测超期运行；4、消防箱破旧建议更换等问题。

序号	县区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题
20	鱼台县	济宁银行鱼台分行工程	鱼台清河建筑安装工程 有限公司	山东东方监 理咨询有限 公司	1、塔吊基础螺栓连接件存在补焊，无排水设施，塔吊基础未提供混凝土强度报告；2、用电混乱，总箱开关箱无重复接地，箱体未设门、锁，未采取防雨措施，电缆未埋地；3、消防水池基坑未放坡支护，无排水措施；4、模板支撑体系梁底未支撑，后浇带未单独支撑；5、喷漆作业未密闭，未做扬尘措施；6、钢筋区、木工区防护棚不足，高处作业工人未正确佩戴安全帽及安全带。
21		鱼台光扬江山樾一期工程	天元建设集团 有限公司	山东大众工 程项目管理 有限公司	1、灭火器配备不足；2、基坑方案未按专家论证意见进行修改，方案审批不规范；3、基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施及基坑检测，基坑边沿周围地面未设排水沟；4、脚手架平网、密目网挂设不严密，悬挑梁未斜拉钢丝绳；5、电梯井及临边防护不及时不到位；6、特殊工种证件收集不及时，存在过期证件，个别证件未使用住建部门颁发的证件；7、基坑、临电、脚手架等验收记录不真实、不齐全，与现场不符。
22		鱼台华润燃气公司			1、加臭机无自动远传设置，公司对加臭剂使用量无法进行定量的分析，鱼台华润应进行自动化整改，或建立定量分析工作流程；2、危险作业相关管理中存在瑕疵，动火作业中缺失对可燃气体的检测。
23	金乡县	济宁教育学院回迁楼	山东盛泰腾达建筑工程 股份有限公司	山东东方监 理咨询有限 公司	1、砂浆料斗钢丝绳吊索固结绳夹数量不符合标准要求；2、室内没安装临时消火栓系统。
24		和园小区 2#楼	山东圣大建设集团有限 公司	金乡县兴达建设工程监 理有限公司	1、卸料平台钢丝绳吊索固结绳夹数量不符合标准要求，平台与结构之间铺板不牢固；2、悬挑脚手架底部封闭不严密，部分连墙件固定方式不正确；3、电梯井道内部分竹胶板防护盖板下龙骨间距超标；4、塔吊基础积水。
25		金乡县潜能燃气有限公司			1、未按要求配备注册安全工程师；2、消防安全知识培训、消防应急演练有待加强，应急物资需完善；3、燃气放散区域、排污区域未进行隔离；4、排污进排气口高度不够；5、放散口未设静电接地，进门静电释放柱损坏；6、巡查用手持可燃气体报警仪数量不够。
26	嘉祥县	中农联鲁南农产品电商物流园 6#楼	冠鲁建设股份有限公司	济宁市兴业建设监理有 限责任公司	1、脚手架内立杆与结构之间较大空隙处无安全平网；2、临时通道在脚手架处无防砸设施；3、施工用电存在一闸多机现象，部分用电设备及金属框架与保护零线压接不牢固；4、模板支架局部梁下立柱缺失。
27		碧桂园翡翠城二标 25#楼	天元建设集团有限公司	山东能建建设管理有限 公司	1、部分用电设备及开关箱与保护零线压接不牢固；2、部分模板支架立柱自由端长度不符合标准要求。

序号	县区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题
28		嘉祥县易高能源有限公司加气站			1、加气站摄像头监控设置不合理；2、监控岗位与配电机柜未做到分离；3、安全教育培训不规范；4、静电释放设施不合规。
29		福顺苑二期工程 19#楼	济宁市立国建安集团有限公司	浙江科城建设监理有限公司	1、悬挑脚手架梁多未设置钢丝绳卸荷；2、架体距建筑结构边缘大于 20cm 部位均没有封闭防护措施，悬挑层未满铺板，密目网破损部位未及时更换；3、临边防护不到位；4、楼层无随层盘，存在电缆乱拉乱接现象，配电箱防护棚周边通道不畅通；5、塔吊基础无排水措施；6、无 19#楼基坑支护专项施工方案，马道部位未作支护；7、个别工人未戴安全帽；8、同条件养护试块未按规定放置且无保护措施；9、混凝土存在孔洞、夹渣、跑摸等缺陷；10、无 19#楼见证取样送检台账，19#楼混凝土强度未及时评定。
30	汶上县	汶上县华翔·玉兰园 1~3#楼	山东华翔热力集团有限公司	汶上县工程建设监理中心	1、电梯井内无防护，安全专项施工方案审批程序不规范；2、吊篮施工方案无针对性，屋面造型部位异形吊篮支架应有安全专项施工方案，应有计算书和支架搭设立面图；3、楼层电缆存在乱拉乱接现象；4、抹灰砂浆需使用料盘，现场随意放置在楼面；5、配电箱上方过梁施工不顺直，使用碎砖砂浆充填、不密实，容易脱落产生裂缝；6、扬尘问题：实地检查时该工地室外作业未及时采取湿法作业，现场裸土覆盖不到位。
31		汶上县特殊教育学校教学楼	山东圣智建筑工程有限公司	山东东方监理咨询有限公司	1、施工方案审批不规范；2、临时用电系统不符合三级配电、两级漏保 TN-S 系统要求，未采用专用接线端子压接，配电箱部位无应急照明，道路不畅通；3、落地式脚手架基础排水未做，扫地杆部分拆除，架管壁厚不规范及项目部无检测检验仪器工具；4、未提供混凝土耐久性检验指标；5、验槽记录未写明验收情况。
32		济宁潜能燃气有限公司			1、未落实安全生产报告制度，未能做到每半年向汶上县住建局报告一次安全生产情况，并向社会公示；2、安全生产管理制度不健全，缺少劳动防护用品管理制度、应急管理制度；3、安全生产隐患排查清单记录不规范，隐患情况表述不清楚；4、建立了安全生产标准化体系，但安全标准化未经评审通过，未取得安全生产标准化认证证书；5、安全阀前的阀门未对其全开状态做铅封处理。
33		南张镇液化气站			1、进入站区车辆、人员管理不善，站内长期停有运输车辆；2、液化气管道静电跨接不规范；3、压力表缺少压力上限红线标识；4、站内安全警示标识不足；5、液化气储罐上安全阀放空管在罩棚下，不符合安全要求，应高于罩棚 2 米；6、液化气卸车处缺少防撞措施。

序号	县区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题
34		汶上县新圣液化气站			1、政府及行业主管部门安全生产工作文件及安全生会议精神贯彻落实不好，未见书面文件、会议记录、实施方案等材料，未按时上报安全生产信息；2、安全生产责任制体系不完善；3、安全生产基础管理薄弱、未见教育培训档案、未见隐患排查治理档案，未开展安全生产标准化工作；4、进站区人员车辆管理不到位，个别安全警示标识损坏，防火堤踏步处有缺口，液化气卸车处有坑洼，消防沙不足，站房内电线接头不符合防爆要求，静电跨接不规范；5、未开展安全生产标准化工作；6、应急预案未及时修订，未对应急预案进行培训、演练。
35		梁山龙城锦苑9#楼	济宁市九巨龙建筑工程有限公司	山东省工程监理咨询有限公司	1、外脚手架低于操作层；2、内满堂脚手架擅自拆除；3、一层剪力墙局部麻面；4、项目总监未在岗；5、施工方案监理审批只签字无具体审核意见。
36		东方维也纳住宅区19#楼	江苏卓鑫建设工程有限公司	梁山县工程建设监理中心	1、车库顶板上皮钢筋位置错误；2、外脚手架密目网未超过操作层；3、混凝土局部存在提前涂抹现象；4、九层电梯井无安全防护；5、监理通知单绝大部分未回复。
37	梁山县	梁山东兴加气站			1、灭火器、压力表、计量装置超期未检；2、无劳动防护用品管理制度和发放记录；3、员工未签署安全生产责任状及安全生产承诺书；4、未对风险点进行识别，无隐患分级，无岗位风险评估及措施；5、无员工培训记录。
38		利民液化气站			1、灭火器、压力表、计量装置超期未检；2、无劳动防护用品管理制度和发放记录；3、员工未签署安全生产责任状及安全生产承诺书；4、未对风险点进行识别，无隐患分级，无岗位风险评估及措施；5、无员工培训记录。
39		京九石油液化气站			1、灭火器、压力表、计量装置超期未检；2、无劳动防护用品管理制度和发放记录；3、员工未签署安全生产责任状及安全生产承诺书；4、无应急演练记录。
40	济宁市高新区	高新区柳行街道小屯村棚户区改造项目	济宁九巨龙建筑工程有限公司	济宁兴业建设监理有限责任公司	1、悬挑脚手架硬防未固定，密目网不严密；2、塔吊基础垃圾较多，底层防护不到位，塔吊司机通道不符合要求；3、车库垃圾和道路浮土清理不到位，电盘防护棚不符合要求，个别无防雨措施；4、后浇带处无加固措施，填充墙砌筑不平整；5、项目防疫工作不到位；6、扣件不符合国家标准。
41		高新区海达建威碧桂园一标段	沈阳腾越建筑工程有限公司	山东齐鲁城市建设管理有限公司	1、悬挑钢筋固定不规范，架体距墙体大于200mm未防护；2、塔吊基础预埋标准节未提供方案及计算书；3、电盘防护棚内无应急照明；4、现场裸露土覆盖不到位；5、同养试块未按规范存放、楼梯接茬加渣严重；6、现场木方材料堆放混乱、未覆盖；7、模板支撑方案与现场不符；8、扣件不符合国家标准。

序号	县区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题
42		济宁高新区安达服务有限公司加油加气站			1、制度未及时完善更新，劳动防护用品制度不健全，危险作业审批制度不明确；2、未见签订的责任状，安全承诺书无签订日期；3、加气工未按要求穿劳保鞋；4、灭火器配置摆放不规范，消防站无物品清单及检查记录；5、应急演练记录中演练过程记录笼统，无参加演练人员签到；6、进入工艺区来访人员未进行安全告知培训。
43		太白湖新区西北片区城中村二期2#地块二标段项目	山东圣大建设集团有限公司	山东东方监理咨询有限公司	1、基坑开挖深度范围内未采取有效的排水措施，11#北侧基坑临边防护不到位；2、起重机械基础未设置排水措施，17#楼塔吊基础积水严重；3、未设置地面防护围栏或未设置出入口防护棚；4、楼内消火栓给水系统未安装；5、临时用电验收检测数据不真实、不正确。
44	太白湖区	济宁市立医院一期工程	北京城建集团有限公司	山东东方监理咨询有限公司	1、个别吊篮上限位损坏缺失，电梯井门未固定牢固，平网挂设不严密；2、楼层内及楼层周边垃圾未及时清理；3、ALC墙板固定不牢固，拼缝不严密；4、外墙岩棉棉板做法不规范。
45		山东物流龙凯CNG加气站			1、公示的气质分析报告长期未更新且未列出水露点、硫化氢等重要信息；2、备用CNG拖车显示超期未检，未对拖车进行防滑处理；3、静电接地报警器故障，且不符合国标对卸气拖车两处接地的要求；4、根据移动式容积需对卸气软管每年进行打压试验，现场未见试验报告；5、防雷设施超期未检；6、加气软管包裹严重，不易对软管开裂、弯折、鼓包等情况进行检查，存在安全隐患；7、危险作业制度建立不全；8、特种设备档案未按照《特种设备安全法》的规定进行整理；9、加气机内部为防爆区域，而加气机接线未按照防爆要求进行处理，压缩机房内使用非防爆摄像头；10、企业未签订安全责任书。
46	济宁经开区	济宁经济开发区中关村京港澳双创基地一期	中建钢构有限公司	山东恒信建筑设计监理有限公司	1、裸土覆盖不到位；2、监理通知单格式不统一；3、监理例会会议纪要未会签。
47		济宁经开区新河社区项目	中国建筑第八工程局有限公司	山东齐鲁城市建设管理有限公司	1、部分专项施工方案审批资料不齐全；2、室外配套管沟临边警示标识不规范，有一定安全隐患；3、部分监理旁站记录内容雷同。

